


## HKS inbetween 14 mm, Eiche rustikal

<b>Art/Aufbau</b>	1-Stab Landhausdielen im 2-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nutzschiicht Eiche, Trägermaterial hochwertiges Sperrholz (Multiplex)
<b>Abmessung</b>	14/3 x 190 mm
<b>Längen</b>	Längen 600 – 1.900 mm (systemverpackt auf Länge 1.900 mm) 7 Lagen pro VPE; inkl. 20% Kurzlängen
<b>Verpackung</b>	Schrumpffolie, weißer Karton, HKS Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen 1 VPE = 2,527 m <sup>2</sup> , 1 Pal. = 30 VPE bzw. 75,81 m <sup>2</sup>
<b>Profil</b>	rundum Nut / Feder, rundum Micro-Fase
<b>Oberflächen</b>	gebürstet geölt; gebürstet weiß geölt (beides UV) gebürstet Rohholzoptik (Hartwachsöl)
<b>Produktion</b>	nach EN 13489
<b>Sortierung</b>	<b>Rustikal (E)*</b> , nach Qualitätsbeschreibung des Herstellers. Innerhalb dieser Sortierung sind u. a. erlaubt: - mittlere und größere Äste, sofern notwendig gespachtelt - dunkle Einläufe, ausgeprägte Kern- und Splintanteile - wachstumsbedingte lebhaftige Holzstruktur und Farbdifferenzen
<b>Verlegung</b>	vollflächige Verklebung oder schwimmend auf geeigneter Trittschalldämm-Unterlage (z. B. Elastilon); immer unter Beachtung jeweiliger Herstellerangaben (Kleber, Unterlage etc.)
<b>Pflege</b>	je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten
<b>Fußbodenheizung</b>	nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 29°C bei gleichmäßiger Beheizung Wärmeleitfähigkeit 0,17 W (m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,082 m <sup>2</sup> K/W
<b>Brandverhalten</b>	D <sub>fl</sub> -s1
<b>Kennzeichnung</b>	CE
<b>Hinweise</b>	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischer Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts „Arbeiten“ der Dielen ist der Kunde aufzuklären.

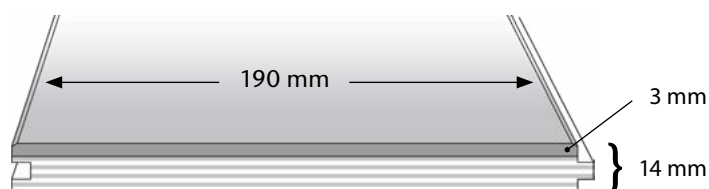

\* nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.